




# Epoxycracks

## FICHA TÉCNICA



## CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Este tratamiento solo se puede aplicar sobre fisuras inactivas, (sin movimiento) se recomienda realizar una comprobación de campo mediante testigos de vidrio y seguir las recomendaciones del ACI de esperar mínimo 6 meses después de coladas las losas para que por lo menos el 80% del fisuramiento ya se haya presentado.
- Este tratamiento es para rellenar la fisura y proteger los cantos. No cumple con ninguna mejora estructural.
- Este procedimiento requiere de una micro gaveta sobre la fisura a tratar.
- Este tratamiento requiere de un mantenimiento anual hasta que la estructura se estabilice por completo.
- Debido a lo heterogéneo del color del concreto, se hace técnicamente imposible imitar centímetro a centímetro el color del concreto, por lo tanto, este tratamiento se podrá notar más en unas zonas que en otras.

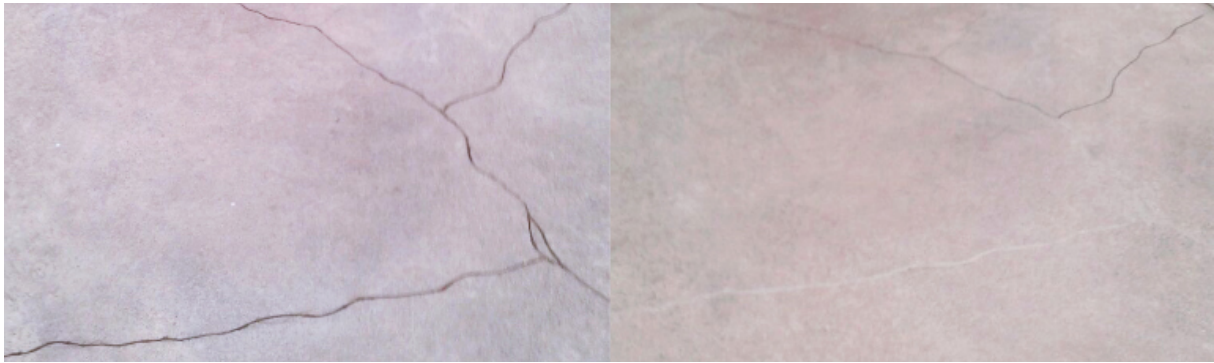

## GENERALIDADES

- Se deberá verificar que la junta no tenga movimiento mediante testigos de vidrio.
- Este procedimiento se aplica en fisuras de + 0.3 mm de espesor sobre las que se debe hacer una micro gaveta.
- Las fisuras se deberán limpiar mecánica y químicamente para que los epóxicos encuentren un perfil sano de anclaje, la gaveta inicial de la fisura deberá quedar con una profundidad mínima de 3 a 5 mm y un ancho de +/-1.2mm.
- Seguidamente se aplicará EpoxyCracks de CRM (epóxido de alta fluidez y lento fraguado aplicado en forma de mastic) como relleno de juntas, según procedimientos de CRM.
- Se dará un tiempo de cura de 24 horas.
- Se le dará al EpoxyCracks el acabado según el acabado existente.

## LIMPIEZA

No se deberán utilizar productos de limpieza inadecuados con un PH inferior o superior a 7 y/o equipos que causen daños en los pisos de CONCRETO consultar con CRM.

## MANTENIMIENTO

Este tratamiento debe repetirse hasta que la estructura se estabilice por completo preferiblemente en revisiones semestrales o anuales.



(506) 2589-4545  
Ext. 116 -123 - 124



info@crmcostarica.com /  
asistente@crmcostarica.com



Barreal de Heredia,  
Costa Rica

